
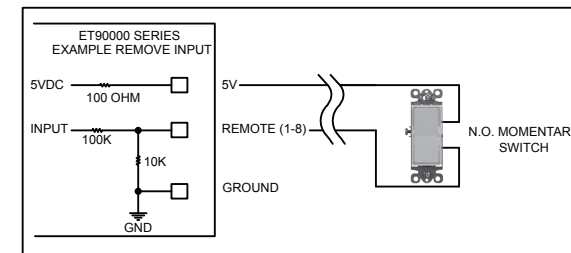
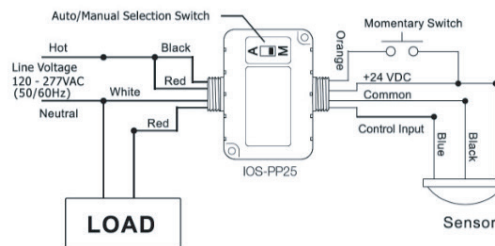


MS-101-WH

Instructions

REV 7/22

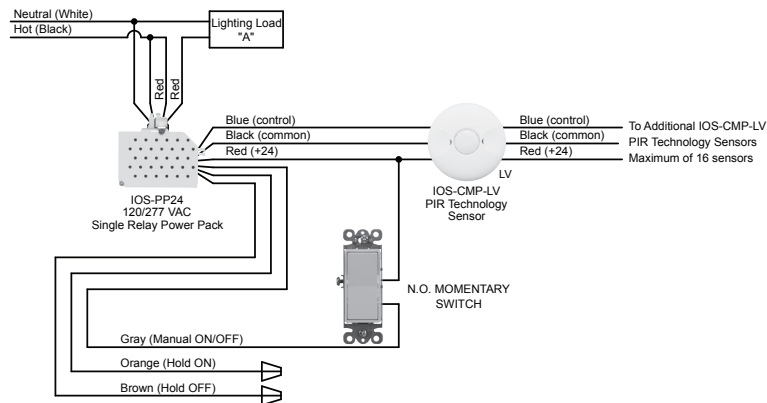

MS-101-WH Instructions

NOTICE: For installation by a qualified person in accordance with national and local electrical codes.

⚠ WARNING

- Risk of Electric Shock or Death. Disconnect power before installing.

⚠ CAUTION

- USE COPPER CONDUCTORS ONLY; 15 A, 12 AWG to 14 AWG.

Instructions:

- Remove insulation from conductors 5/8 inch.
- Side Wire: Wrap conductor securely around terminal screw. Tighten terminal screws securely. Tightening torque is 12 lbf-in (1.4 N-m).
- Push-in terminals for use on 15 ampere branch circuits only and with No. 14 AWG solid copper conductors only. Do not use push-in terminals on a 20 ampere branch circuit.

MS-101-WH des Instructions

AVIS: Doit être installé par un électricien qualifié conformément aux codes de personne nationaux et locaux.

⚠ AVERTISSEMENT

- RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU LA MORT. Débrancher le circuit avant de procéder au montage

⚠ ATTENTION

- EMPLOYER UNIQUEMENT DES CONDUCTEURS EN CUIVRE. 15 A, du calibre 12 AWG au calibre 14AWG.

Des instructions:

- Enlever l'isolant des conducteurs 15.9mm.
- Câblage Latéral: Enrouler solidement le conducteur autour de la vis de borne. Reserrer les vis de bornes. Couple de serrage: 12 lbf-in (1.4 N-m).
- Les bornes Push - in ne s'appliquent qu'aux circuits de branchement de 15 amp ères et aux fils de cuivre solides AWG no 14. N'utilisez pas les bornes Push - in sur les circuits de branchement de 20 amp ères.

MS-101-WH Instrucciones

AVISO: Para ser instalado por un electricistacalificado, de acuerdo con los códigos persona nacionales y locales.

⚠ ADVERTENCIA

- RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO O MUERTE. Desconectar la corriente antes de la instalación.

⚠ CUIDADO

- UTILIZAR SOLAMENTE CONDUCTORES DE COBRE. 15 A, 12 AWG a 14 AWG.

Instrucciones:

- Quitar el aislamiento de los conductors 15.9mm.
- Cableado Lateral: Enrollar firmemente el conductor alrededor del tornillo del borne. Ajustar los tornillos de los bornes con un par de 12 lbf-in (1.4 N-m).
- Los terminales push - in sólo están disponibles para circuitos de rama de 15 amperios y sólo para conductores de cobre sólido AWG No. 14.No utilice terminales push - in en circuitos de rama de 20 amperios.

Warranty service is available by either (a) returning the product to the dealer from whom the unit was purchased or (b) completing a warranty claim online at www.intermatic.com. This warranty is made by: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. For additional product or warranty information go to: <http://www.intermatic.com> or call 815-675-7000.

Este servicio de garantía está disponible mediante (a) la devolución del producto al proveedor al que se le compró la unidad; o (b) el llenado de una reclamación de garantía en línea en www.intermatic.com. Esta garantía la otorga: Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Para obtener servicios de garantía, ingrese a: <http://www.intermatic.com> o llame al 815-675-7000.

Ce service de garantie est disponible (a) en retournant le produit au vendeur auprès duquel l'unité a été achetée ou (b) en remplissant un formulaire en ligne de réclamation de garantie sur www.intermatic.com. Cette garantie est faite par : Intermatic Incorporated, 1950 Innovation Way, Suite 300, Libertyville, IL 60048. Pour les services de garantie, accédez à la page suivante : <http://www.intermatic.com> ou appelez au 815-675-7000

LIMITED WARRANTY

GARANTÍA LIMITADA

GARANTIE LIMITÉE

Intermatic Incorporated

Libertyville, IL 60048
www.intermatic.com